

## 目 录

一、简介 .....	2
二、外观图 .....	2
三、性能指标 .....	2
四、探头选型 .....	3
五、延伸电缆选型 .....	7
六、变送器选型 .....	8
七、安装使用 .....	8
八、校准与维修 .....	12
九、附图 .....	14



## 一、简介

随着 DCS 系统的普及,传统的二次仪表的功能基本上都能由 DCS 系统实现。我公司在 JX20 电涡流位移传感器基础上,成功开发研制了 JX5111 轴位移变送器。JX5111 轴位移变送器将传感器的位移信号,经变送器线性化、归一化处理后,直接输出 4-20mA 信号。JX5111 轴位移变送器与 JX20 系列电涡流传感器探头配接,取消了传统的外部前置器,减少了前置器的接线环节和安装环节,减少了故障率,它将传统的外部前置器和仪表部分的滤波、信号归一化处理、信号输出等功能模块化,增强了系统的集成度,体积小,提高了可靠性。

JX5111 轴位移变送器为直接与 DCS、PLC 接口提供一种简便、低成本的方式监测旋转机械转子的轴向位移。对主机、辅机设备如汽轮机、压缩机进行位移状态实时监测,能真正起到对这类设备进行保护。它测量准确、稳定可靠,抗干扰性能强。

## 二、外观图

JX5111 轴位移变送器整套外观图如下:



## 三、性能指标

- 1、供电电源: +24Vdc, 最大工作电流小于 50mA。
- 2、输入: JX20 系列电涡流传感器探头。
- 3、原始信号缓冲输出: +2 ~ +10V, 最大传输距离 300 米。
- 4、位移变送输出: 4 ~ 20mA, 最大负载电阻 750Ω, 精度 1%。
- 5、输出纹波: 小于 20mV



- 6、OK 指示：绿灯亮时表示系统自检正常，探头安装间隙合理(处于线性工作范围内)，否则指示灯不亮，此时 4~20mA 位移变送输出降低到 3mA 以下。
- 7、正反向选择：变送器面板上具有正反向选择开关，正向选择时，被测面远离探头，4~20mA 输出比例增大；反向选择时，被测面远离探头，4~20mA 输出比例减小。原始信号输出始终与位移距离成正比。
- 8、温漂： $\leq 0.05\%^\circ\text{C}$
- 9、外形尺寸：60W × 80L × 45H (mm)
- 10、安装尺寸：51 × 51(mm)，安装螺钉 M4
- 11、工作环境温度： $-20^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$


#### 四、探头选型



探头的直径与测量量程的对应关系如下表格：

探头直径	线性量程 (mm)	非线性误差	最小被测面 (mm)
Φ5	1(可扩展到 2mm)	$\leq \pm 1\%$	Φ15
Φ8	2(可扩展到 4mm)	$\leq \pm 1\%$	Φ15
Φ11	4(可扩展到 8mm)	$\leq \pm 1\%$	Φ35
Φ25	12(可扩展到 20mm)	$\leq \pm 1.5\%$	Φ50
Φ50	25(可扩展到 30mm)	$\leq \pm 2\%$	Φ100



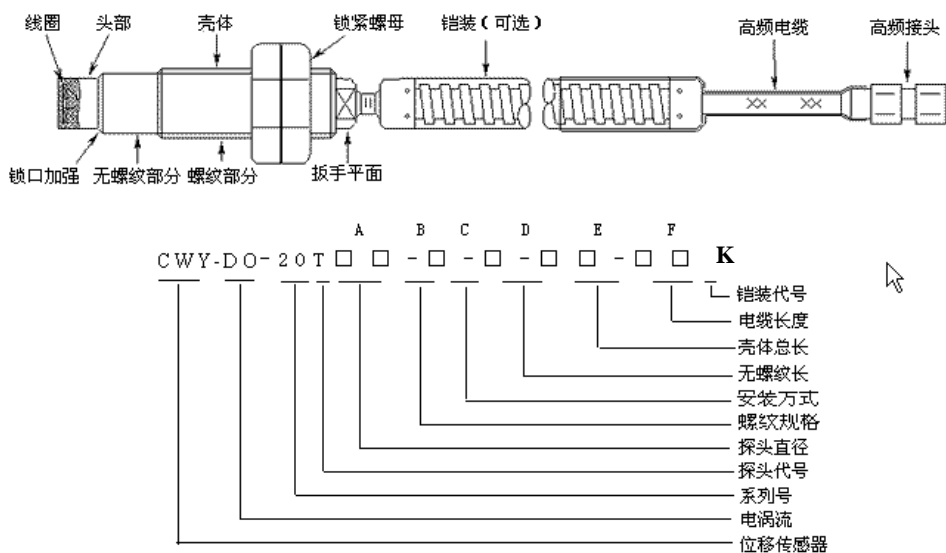

### A 探头直径选择

探头直径	量程	头部长度
φ5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1mm	5mm
φ8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2mm	5mm
φ11 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4mm	11mm
φ25 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12mm	23mm
φ50 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	25mm	37mm

☆ 选择探头直径，应保证其线性量程大于被测体最大移动范围 20%以上，除非被测面面积不能满足最小试件尺寸要求或安装空间限制。

B 螺纹规格选择，常用探头壳体螺纹规格见下表：


探头直径	公制螺纹	英制螺纹
φ5	M8×1	1/4-28
φ8	M10×1	3/8-24
φ11	M14×1.5	1/2-20
φ25	M30×2	1.25-12
φ50	M14×1.5	1/2-20

☆ 螺纹规格允许有其它选择

### C 安装方式选择




标准安装，代号 B

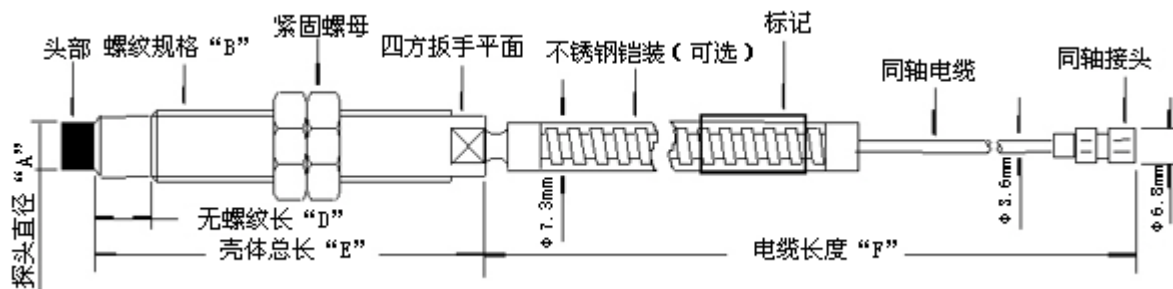


反向安装

(方式一) 通常用套筒固定于机器外，代号 F1

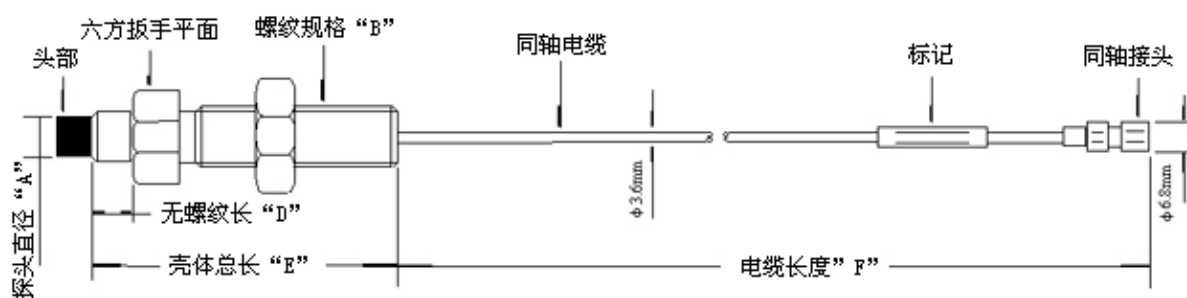


(方式二)  $\phi 50$  探头常用方式，代号 F2

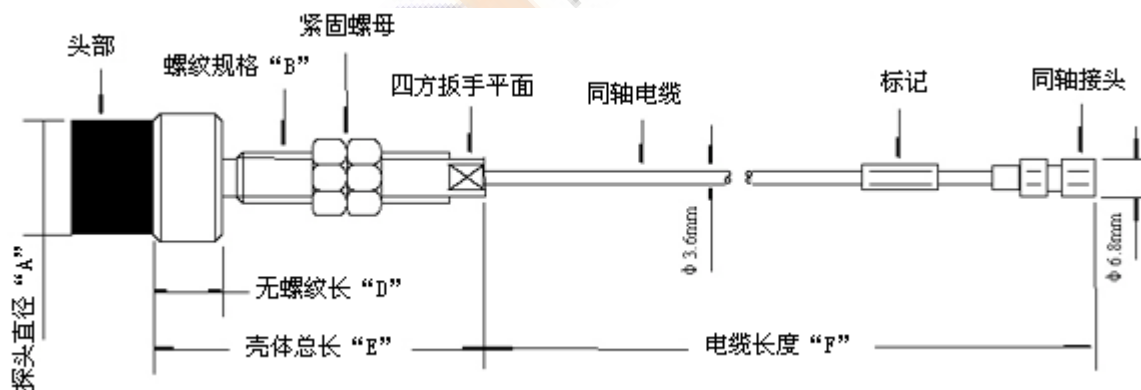

电缆侧出，代号 C


安装轴向空间较小时选用，通常用夹块固定



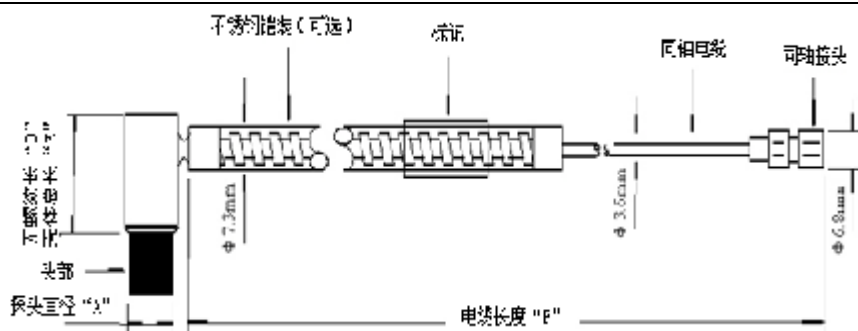

法兰安装，代号 L

安装轴向空间较小时选用，用螺栓固定

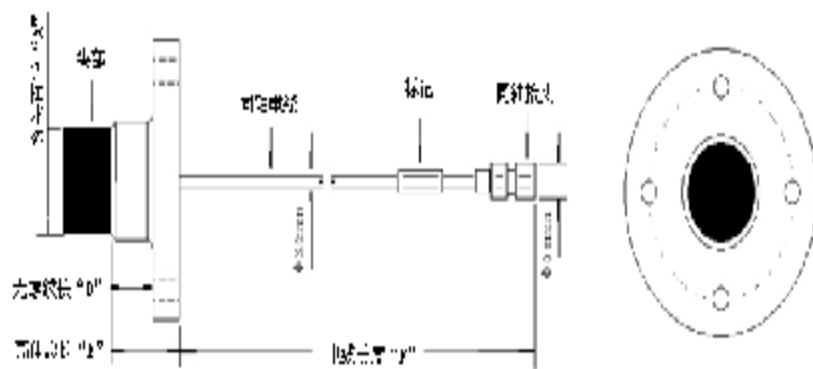

☆ 除非采用机器外部安装支架安装探头或者安装空间限制，通常选择标准安装类型的探头。

#### D 无螺纹长选择

以 10mm 为单位，

最小无螺纹长 0mm 0 0，

最大无螺纹长 250mm 2 5，

递增量 10mm 0 1

☆ 探头的无螺纹部分是为了方便安装：采用螺孔安装时，适当长度的无螺纹部分可以减少需要旋入螺孔的长度。

#### E 壳体长度选择

以 10mm 为单位，

最小壳体长度 20mm 0 2，



最大壳体长度 250mm 2 5 ,

递增量 10mm 0 1

☆ 探头壳体长度取决于安装位置与被测面的距离。

#### F 电缆长度选择

0 5 0.5m

1 0 1.0m

5 0 5.0m

9 0 9.0m

☆ 电缆长度选择应考虑被测面与变送器安装位置之间的距离。采用螺孔安装时，建议选择 05(0.5m)、10(1.0m)，易于保证旋动探头时，探头电缆与探头能一起转动，不易扭断电缆，而且需选用延伸电缆，延伸电缆长度与探头总长之和为 5m 或 9m。在机器内部安装探头，选择探头总长应保证电缆接头能处于机器外部，以防机器内部的润滑油污染接头。

#### K 铠装选择

“K”表示电缆带铠装

☆ 如果探头电缆无管道保护，建议选择铠装探头，以使探头电缆不易被损坏


#### 选型示例

**CWY-D0-20T08-M10×1-B-01-05-50**

表示：探头直径  $\phi 8$ 、壳体螺纹 M10×1、标准安装方式、无螺纹长 10mm、壳体长度 50mm、电缆长度 5m、不带铠装。

## 五、延伸电缆选型



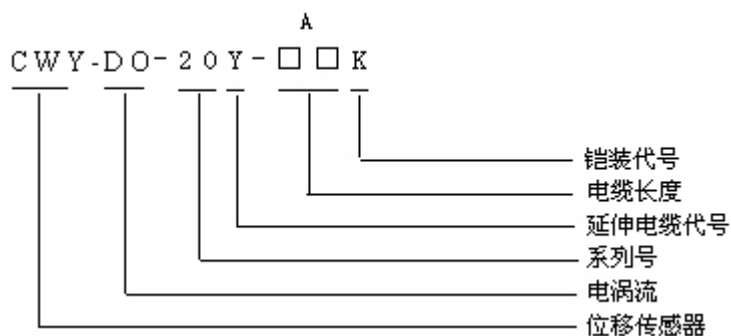

### A 电缆长度选择

4 0 4.0m, 4 5 4.5m, 8 0 8.0m, 8 5 8.5m

### K 铠装选择

“K” 表示电缆带铠装

☆ 作为系统的一个组成部分，延伸电缆用来联接和延长探头与变送器之间的距离，您可以对延伸电缆长度和是否需要带铠装进行选择，选择延伸电缆的长度应该使延伸电缆长度加探头电缆长度同配套变送器所要求的长度一致。

## 六、变送器选型

JX5111 - AA - BB - CC

AA: 量程选择; 01 表示量程为 1mm(±0.5mm); 02 表示量程为 2mm(±1mm); 04 表示量程为 4mm(±2mm)。

BB: 探头直径; 05 表示配套 φ5 探头; 08 表示配套 φ8 探头; 11 表示配套 φ11 探头。

CC: 50 代表探头电缆加延伸电缆总长度为 5 米; 90 代表探头电缆加延伸电缆总长度为 9 米。

## 七、安装使用

### 探头的安装

1、 确保被测面直径应当大于探头头部直径的 1.5 倍以上。

2、 确保被测面的表面粗糙度 Ra 不超过 0.8 μm~1.6 μm。

3、 确保被测面的材质为 40CrMn，或其涡流效应与 40CrMn 相接近。大多数汽轮机、鼓风机等设备的转轴是用 40CrMn 材料或与之相近的材料比如 45 号钢制造。因此，除非在订货时进行特别说明，通常在出厂前传感器系统采用 40CrMn 材料试件校准。






4、电涡流效应主要集中在被测表面，由于加工过程中形成的残磁效应，以及淬火不均匀，硬度不均匀，结晶结构不均匀等都会影响传感器特性，API670 标准推荐被测面残磁不超过 0.5 微特斯拉。当需要更高测量精度时应用实际被测体校准。

5、如果被测表面有镀层，传感器应按镀层材料重新校准。

6、测量轴的轴向位移时，测量面应该与轴是一个整体。这个测量面是以探头中心线为中心，宽度为 1.5 倍探头头部直径的圆环。探头安装位置距离止推法兰盘不应超过 305mm (API670 标准)，否则测得的结果不仅包括轴向位移的变化，而且包括胀差在内的变化。

7、在停机时安装传感器探头，由于轴通常都会移向工作推力的反方向，因而探头的安装间隙应该偏大，原则是保证：当机器启动后，轴处于其轴向窜动量的中心位置时，传感器应工作在其线性工作范围的中点。

8、安装传感器应保证探头的头部与安装面之间不小于一定的距离，工程塑料头部体要完全露出安装面，否则应将安装面加工成平底孔或倒角。

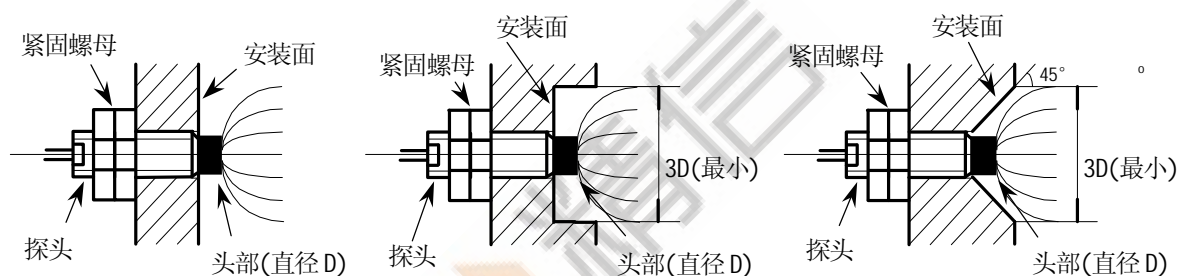

9、两探头平行安装时，要确保一定的距离以排除相邻干扰。


探头头部直径 (mm)	两探头平行安装 中心线距离(mm)
φ 5	40.6
φ 8	40.6
φ 11	80
φ 25	150
φ 50	200

10、探头安装支架的强度要尽量高，一般要求支架的谐振频率至少为机器转速的十倍，



这样才能保证测量的准确性。

11、采用测量传感器的输出来调节传感器的安装间隙，当探头头部还未露出安装孔时，由于安装孔周围的金属影响，可能使得传感器输出等于安装间隙所对应的电压或电流值，但这时探头测量的不是需要测量的被测体。探头调整到正确的安装位置，传感器输出应该是：首先是较大的饱和输出(此时探头还未放进安装孔内)，然后是较小的输出(此时探头放进安装孔中)，继续将探头拧进安装孔，传感器输出会变为较大的输出(此时探头头部露出安装孔，但与被测面间隙较大)，再拧进探头，传感器输出等于安装间隙所对应的值，此时探头才是正确的安装间隙。

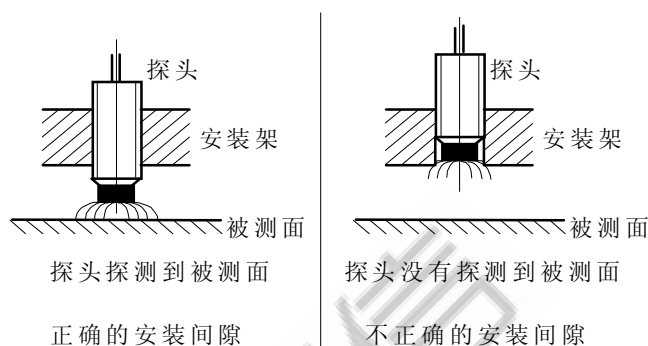

12、将探头旋进螺纹安装孔时，用力不能过猛，否则可能压坏探头和被测体。

将探头旋进螺纹安装孔时，必须同时转动探头所带的电缆，否则有可能将电缆扭断，如果带有延伸电缆，应将延伸电缆取下。

13、探头的电缆接头是和内部电路相接的，而且不具备密封性。为了避免接头和机壳接触以及加强密封性，应该采用热缩套管加热收缩包裹。这样还能起到防止接头松动的作用。不要用粘性的电工胶带来绝缘接头，因为油雾会溶解胶带上的粘性物而污染接头。

14、探头头部材料为 PPS 工程塑料，壳体材料为 1Cr18Ni9Ti 耐酸碱不锈钢。安装时应注意被测体的环境是否存在使探头损坏的化学物质。

探头长期接触下列物质，探头材料和性能不会受到影响：

空气、水、润滑油、氨氢氧化物、酒精、汽油、乙醚、稀硫酸、氢氧化钠。

探头不能长期接触下列物质：

无水氨、苯甲醛、硝酸、三氯甲烷、高锰酸钾、98%硫酸。

15、探头电缆和延伸电缆长度一经选定，在使用时，不能随意缩短或加长，否则会造成传感器系统的变化。



## 变送器的安装

变送器对工作环境的要求比探头严格得多，通常将它安装在远离危险区，其周围环境应该无腐蚀性气体，干燥、震动小，环境温度与室温相差不大。在机器旁安装，为了保证变送器工作安全可靠，有必要采用专用安装盒。

为了防止不同地电位造成的干扰，必须采用单点接地。为了屏蔽外界干扰，变送器外壳直接与系统电气相接，因此应该将变送器安装盒及安装螺钉与变送器外壳绝缘。在设计制造时变送器已增加了绝缘底板和安装螺钉绝缘套，您只须装上安装螺钉即可，不必再考虑变送器的绝缘问题。

变送器的安装尺寸同美国本特利(BN)公司 7200、3300 系列型前置器兼容。安装尺寸为  $51 \times 51$  (mm)。


## 系统连接

系统连接包括将传感器探头、延伸电缆(如果有的话)、变送器以及 DCS 系统之间的电气连接，以组成能投入工作的测量系统。

变送器的输出应采用屏蔽电缆，屏蔽电缆的屏蔽层需在接 DCS 系统一端单点接信号地。变送器的原始信号输出电缆总长不得超过 300 米，否则信号衰减将会过大。

连接示意图如下：



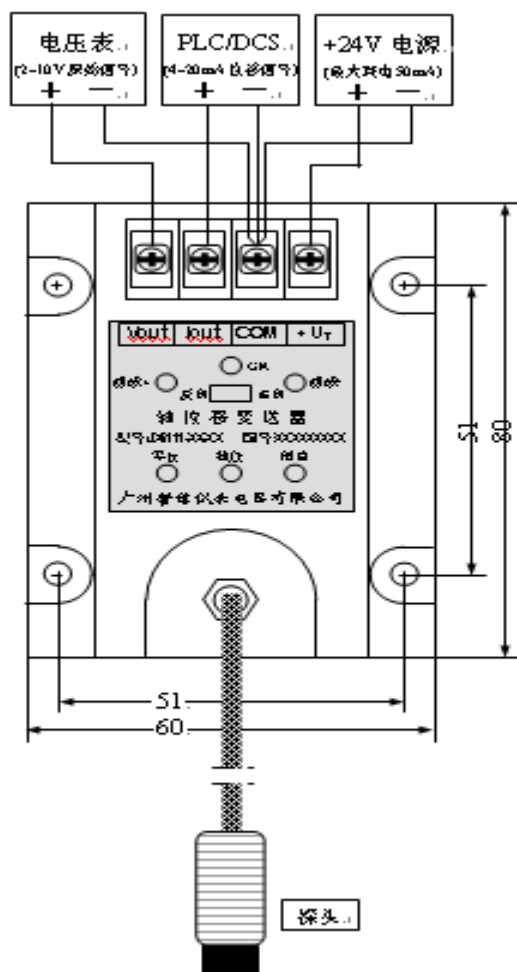

## 八、校准与维修

### 1、校准

什么情况下应该对传感器进行重新校准？

- Ø 传感器长期不使用达一年以上；
- Ø 传感器连续使用两年；
- Ø 被测体材料与出厂校准材料不符；
- Ø 排除故障后。

校准装置与设备

- Ø 位移校准器
- Ø 千分尺
- Ø 数字万用表
- Ø 直流稳压电源

Ø 电烙铁

Ø 螺丝刀

位移特性曲线的校准

选择与被测体材料相同的试件。

装好探头、千分尺（量程应大于传感器量程 20%）。

将直流稳压电源的供电电压调到传感器系统所需电压范围。

分别将稳压电源、数字万用表、探头接到变送器上

旋转位移校准器调节钮，使探头与试件平面紧贴，再将探头头部与试件间距调到传感器线性起始距离。

打开电源，旋转位移校准器调节钮，以十分之一量程为间隔，记录变送器 **Vout** 原始信号缓冲输出电压。

计算传感器平均灵敏度，用螺丝刀调节线性电位器，重复上一步，直到输出满足线性和灵敏度要求。

变送输出的校准

在位移特性曲线校准后，正反向开关处于正向位置时，旋转位移校准器调节钮，使 **Vout** 输出 6V，调整零位电位器使 **Iout** 输出 12mA；再旋转位移校准器调节钮，使位移值处于最大量程，此时 **Vout** 输出 10V，调整增益电位器使 **Iout** 输出 20mA。

校准完成后，校准电位器要用硅胶封牢。

## 2、故障维修

传感器系统在校准或工作中出现不正常现象时，首先自行初步检查，问题严重时，请联络本公司或本公司各地销售服务代理。

- 系统检查
  - 1) 接线端子接线是否接错；
  - 2) 接线是否短路或开路；
  - 3) 电源电压是否正确；
  - 4) 测量仪器是否短路或开路。
- 探头检查

- 1) 探头高频插头和探头头部是否干净，如有脏物，请用清水酒精擦洗。
- 2) 延伸电缆(如果有延伸电缆的话)是否短路或开路，如有故障，应更换延伸电缆。
- 3) 检查探头是否短路或开路：先将延伸电缆脱开(如果有的话)，然后用数字万用表测量探头高频插头的插针与插头外壳间的电阻值，其正常数值应在 $2.0 \sim 7.0 \Omega$ 之间，如果电阻值很小(小于 $1.0 \Omega$ )，则说明此探头出现短路；如果测得的电阻值非常大(大于 $100 \Omega$ )，说明此探头已开路或接触不良。当发现有上述两种情况时，就得更换探头。

- 变送器的检查

- 1) 先检查探头和延伸电缆是否与变送器配套。如果有延伸电缆，一定要将延伸电缆接上。
- 2) 将判定完好的探头，与变送器相连。当探头头部紧靠金属导体时，变送器的原始信号输出应该最小；当探头头部远离金属导体时，变送器的原始信号输出应该最大。否则就可以判定此变送器已损坏，或者传感器系统接触不良，这时应该对系统进行修理或更换变送器。

## 九、附图

变送器连接及功能示意图



